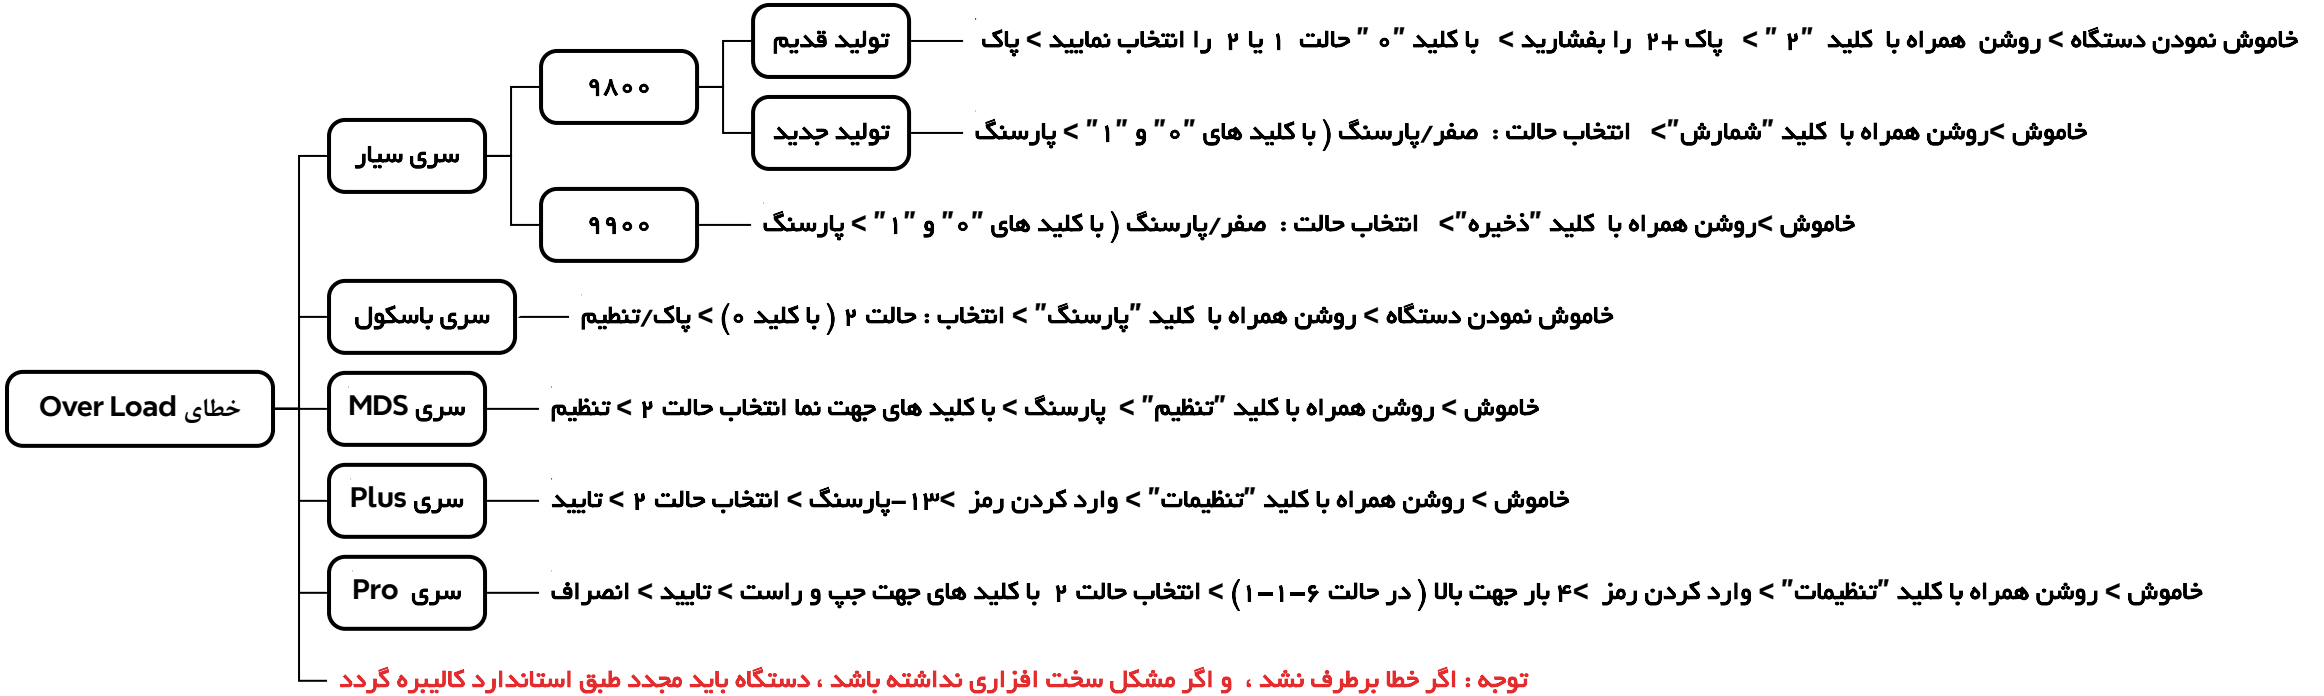

خطای Over Load
سری سیار
۹۸۰۰
تولید قدیم
خاموش نمودن دستگاه > روشن همراه با کلید "۲" > پاک +۲ را بفشارید > با کلید "۰" حالت ۱ یا ۲ را انتخاب نمایید > پاک
تولید جدید
خاموش >روشن همراه با کلید "شمارش"> انتخاب حالت : صفر/پارسنگ (با کلید های "۰" و "۱" > پارسنگ
۹۹۰۰
خاموش >روشن همراه با کلید "ذخیره"> انتخاب حالت : صفر/پارسنگ (با کلید های "۰" و "۱" > پارسنگ
سری باسکول
خاموش نمودن دستگاه > روشن همراه با کلید "پارسنگ" > انتخاب : حالت ۲ (با کلید ۰) > پاک/تنظیم
سری MDS
خاموش > روشن همراه با کلید "تنظیم" > پارسنگ > با کلید های جهت نما انتخاب حالت ۲ > تنظیم
سری Plus
خاموش > روشن همراه با کلید "تنظیمات" > وارد کردن رمز >۱۳-پارسنگ > انتخاب حالت ۲ > تایید
سری Pro
خاموش > روشن همراه با کلید "تنظیمات" > وارد کردن رمز >۴ بار جهت بالا (در حالت ۶-۱-۱) > انتخاب حالت ۲ با کلید های جهت چپ و راست > تایید > انصراف
توجه : اگر خطا برطرف نشد ، و اگر مشکل سخت افزاری نداشته باشد ، دستگاه باید مجدد طبق استاندارد کالیبره گردد